



U₃E(F,G)に取付時

最低音部にてストッパーのレバーがブラケットに当たり、ストッパーが十分に倒れないことがありますので、その際はレバーを穴ひとつ内側へ移動します。

[取付け写真集のトップへ](#)

[マジックスタートップへ](#)

▶ [スライドショーを再生](#)

登録



Y131ストッパーは工場出荷時にレバーを一番外側に付けて出荷されます。



そのままの位置で取付けた写真です。



レバーがブラケットにあたり、ストッパーが倒れません。



ストッパーの裏のフェルトをめくりますと、固定のナットが見えます。



ナットをはずし、レバーの位置をひとつ内側へ移します。



ユニブラケットも位置をひとつ移動させます。



移し終わりました。



これで取付けます。



スッキリと倒れるようになりました。

